

令和6年度 エネルギー回収施設(川口)の維持管理状況

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

対象	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1・2号炉	種類	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ						
	数量(t)	3,198.44	3,241.27	2,931.28	3,233.98	3,252.73	3,001.02	3,188.22						22,046.94

2. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った月日

冷却設備 : 廃熱ボイラ

排ガス処理設備 : 減温塔・ろ過式集じん器・触媒脱硝塔

対象	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	冷却設備	-	27~31日	18日	-	-	9~13日	21~24日					
	排ガス処理設備	-	27日	-	-	-	-	28~29日					
2号炉	冷却設備	2~4, 9, 16, 18日	-	-	26, 29~31日	1~2日	16~20, 24日	-					
	排ガス処理設備	-	-	-	26日	1日	-	-					

・冷却設備及び排ガス処理設備では、焼却停止時の上記月日に清掃による除去に加えて、焼却時に機械運転による連続除去を行っている。

3. 煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(六月に一回以上測定する項目)

(1回目)

対象	項目	基準値	採取位置	採取月日	結果の得られた月日	測定結果
1号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突 ※	5月8日	6月3日	<2
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				<0.0003
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				13
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				26
2号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突 ※	5月8日	6月3日	<2
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				<0.0003
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				22
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				27

(2回目)

対象	項目	基準値	採取位置	採取月日	結果の得られた月日	測定結果
1号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突 ※	7月19日	8月19日	10
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				<0.0004
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				6
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				19
2号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突 ※	7月19日	8月19日	<2
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				<0.0003
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				10
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				23

(3回目)

対象	項目	基準値	採取位置	採取月日	結果の得られた月日	測定結果
1号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突 ※	10月8日	分析中	分析中
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				
2号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突 ※	10月8日	分析中	分析中
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				

・ばいじん濃度・塩化水素濃度・窒素酸化物濃度の基準値・測定結果はO₂ = 12%換算値。
 ・※の煙突は位置図による。

4. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(一年に一回以上測定する項目)

(1回目)

対象	項目	基準値	採取位置	採取月日	結果の得られた月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)	0.05以下	煙突 ※	5月8日	6月3日	0.00043
2号炉	ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)	0.05以下	煙突 ※	5月8日	6月3日	0.00020


(2回目)

対象	項目	基準値	採取位置	採取月日	結果の得られた月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)	0.05以下	煙突 ※	7月19日	8月19日	0.0062
2号炉	ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)	0.05以下	煙突 ※	7月19日	8月19日	0.000087

(3回目)

対象	項目	基準値	採取位置	採取月日	結果の得られた月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)	0.05以下	煙突 ※	10月8日	分析中	分析中
2号炉	ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)	0.05以下	煙突 ※	10月8日	分析中	分析中

・※の煙突は位置図による。

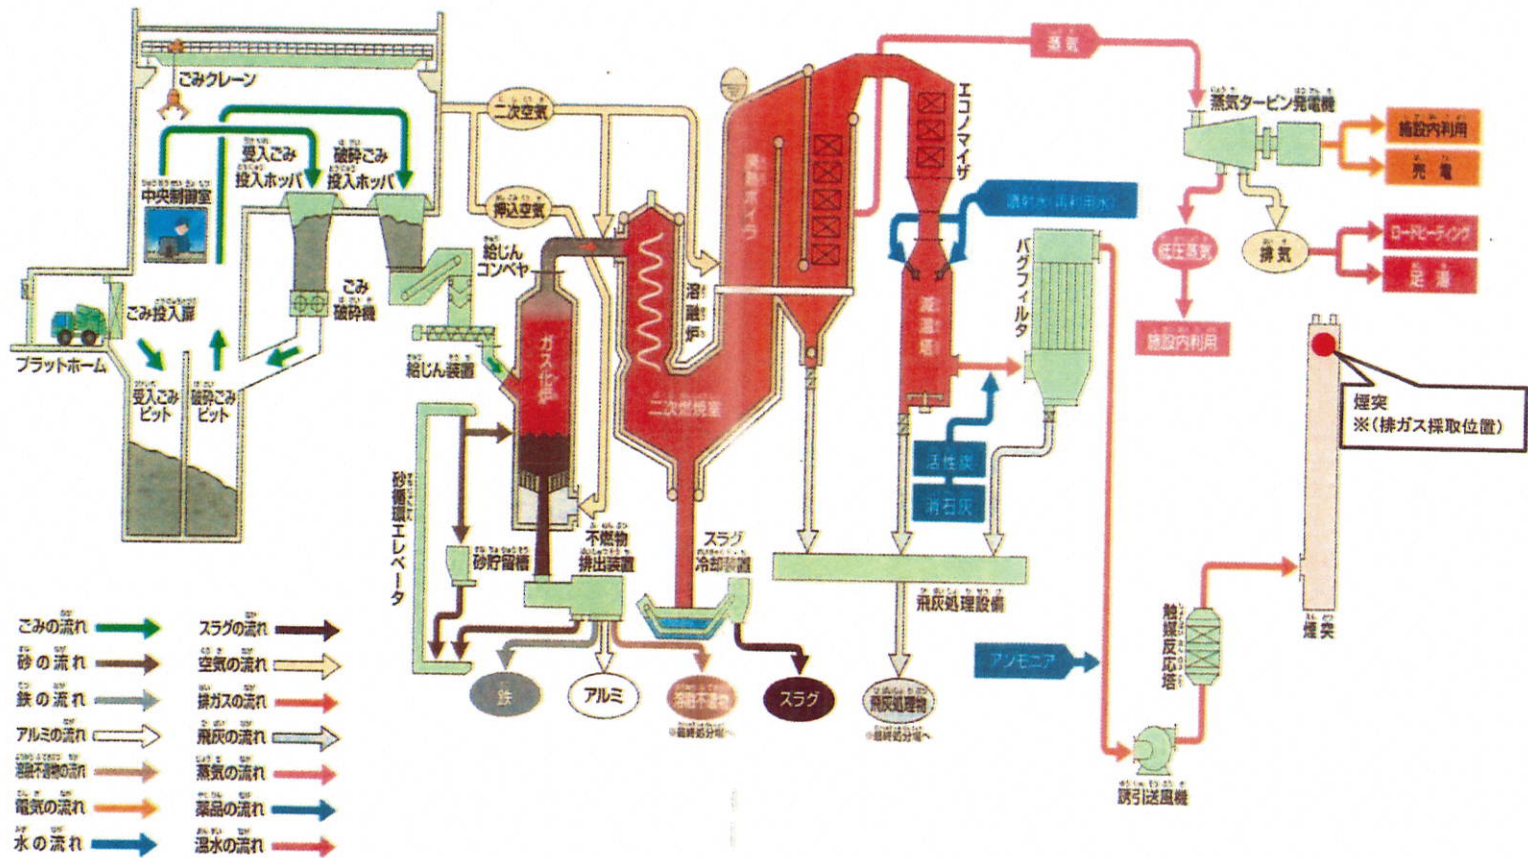

エネルギー回収施設(川口)における排ガスの採取位置図